

Telepítési útmutató cserepeslemezekhez

Az Öcsiker Kft. az által gyártott szinuszhullámos / hódfarkú cserepeslemez telepítéséhez a következő előkészületek javasolja:

1. A cserepeslemez kiosztása 35-35,2cm (un. stancmintánként) és a kezdő stancminta 4cm. Ez azt jelenti, ha csatornába lógatással szereljük a lemezt akkor az első lécz közepét 26-28cm szokás felütni a szarufa elejétől vagy a homlokdeszka elejétől. Ha ezt megtesszük a lemez a 33-as csatornába közel a feléig lóg bele. Erre azért van szükség, hogy kiváltsuk a cseppentő lemezt.
2. A következő léceket 35-35,2cm lécközéppel kell felütni egészen a gerinc tetejéig.
3. Minden lemez esetén az alsó és a felső sort végig csavarral rögzíteni szükséges az alsó hullámokba,
4. A további rögzítéseket minimum minden lécsor minden 2. alsó hullámába el kell végezni.
5. Ha helyesen alkalmazzuk a lécek kiosztását akkor a lécz közepek mindig a stancminta közelébe fognak esni és mindig a stancminta alá,
6. A felszereléskor a lemezeket jobbról balra kell egymásra takarni minimum egy hullám átfedéssel.
7. A jobb zárás érdekében lehet duplahullám átfedést is alkalmazni, de ez esetben a fedési szélesség csökken.
8. A rögzítésnél mindig figyelni kell, hogy a lemez csak abban az esetben válik járhatóvá ha mindig alsó hullámba lépünk és mindig oda, ahol alá is van támasztva a tetőlemez tetőléccel vagy szelemennel vagy zártszelvénnnyel, mivel ilyen esetben nem a lemez viseli a ránehezedő súlyt, hanem eloszlik a terhelés az alátámasztási szerkezeten,
9. Amennyiben felső hullámra lépünk a lemez horpadhat és esztétikai sérüléseket szenvedhet, mivel ott a lemez „levegőbe” van és nem fekszik fel semmilyen alátámasztáson,
10. Fontos megjegyezni, hogy a megfelelő csavarszámot használjuk is fel a tetőszerkezethez való rögzítéshez. Az ajánlott csavar mennyisége: 8-10db / m² és kb. 20% fűzőcsavar is szükséges az illesztések egyéb bádogos szegők rögzítésére.
11. A csavarok gumialátétesek és önmetsző színre festett csavarok.
12. A rögzítéskor figyeljünk, hogy a csavarokat ne húzzuk túl, mert a gumialátét gyors előregedéséhez vezethet, ezáltal a vízzárás nem lesz megfelelő.
13. A lemezt vágni csak az erre specializálódott eszközökkel szabad. Flexelni tilos.

Felhívjuk, figyelmét a szerkezet helyes telepítése minden szakember saját felelősége.

Az ajánlások nem hivatalos előírások, csak javaslatok. Esetleges szerelési eltérésekért cégünk nem tud felelőséget vállalni, mert ezen útmutató csak ajánlásnak minősül.

Jászberény, 2024. január 29.

.....
Öcsiker Kft.